

SCHEDA CANTIERE FISSAGGIO DI CARDINI

ISERE - FRANCIA

IL PROGETTO

Fissaggio dei cardini di una persiana su un edificio antico. L'ossidazione e il rigonfiamento dell'acciaio della cerniera hanno fatto degradato la malta antica utilizzata per la sigillatura, causandone lo staccamento.

È stata necessaria una rapida riparazione per poter chiudere nuovamente la persiana.

+

Maestro di lavoro _____

Privato

Impresa _____

Privato

Data di consegna _____

Marzo 2020



LA TECNICA

Preparazione del supporto

- Rimozione di tutte le parti friabili rimanenti
- Passivazione dell'acciaio: Applicazione di uno o più strati di vernice antiruggine per fermare l'ossidazione della cerniera
- Se necessario, rinforzo della sigillatura con tasselli inossidabili, collegandoli, se necessario, con un filo d'armatura inossidabile per evitare una nuova corrosione
- Pulizia e rimozione della polvere da tutta l'area da riparare

- Umidificazione del supporto prima dell'applicazione del malta di cemento naturale PROMPT
- Possibilità di aggiungere un primer di aderenza su superfici troppo lisce o carenti di aderenza

Preparazione del malta

1 parte di sabbia 0/4 + 1 parte di CNP.

- Possibilità di aggiungere TEMPO in base alla temperatura esterna
- Applicazione della malta di cemento naturale PROMPT schiacciandola bene sul supporto per garantire la perfetta adesione e la resistenza previste per la riparazione

Finitura

- Lavorare la malta a fresco o una volta asciutta per ottenere una finitura liscia, levigata, graffiata, bugnata o spazzolata
- Mantenimento della malta di riparazione in rientro per applicare una finitura identica a quella esistente

Per saperne di più

- Schede Applicative - Iniezione di malta / Riparazione di pietra

+

I VANTAGGI DI VICAT

- Supporto tecnico al cliente nella formulazione



PRESTAZIONI RICHIESTE



Velocità



Resistenza



Elegante colore naturale giallo ocra



Per ulteriori informazioni su questo argomento, contattare :

prompt.italia@vicat.fr